

Инструкция по нанесению краски фасадной ТУ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Ранее окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и кремнийорганические краски удалить полностью. Отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать не менее 1 месяца и загрунтовать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой. Краску наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем в 1-2 слоя, при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.

Сушка между слоями не более 1 часа при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50 %.

Для ярких или пористых поверхностей можно нанести третий слой. Максимальной прочности покрытие достигает от 14 до 28 дней после окрашивания. Необходимо избегать активную эксплуатацию в этот период, а также не подвергать мытью.

Сразу после использования инструмент промыть водой. Засохшая краска удаляется механически.

Нанесение кистью. Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. До начала работы кисть следует промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в банку с краской, а также излишков краски на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего результата наносите покрытие кистью строго в одном направлении — сверху вниз или слева направо.

Если какой-либо участок остался неокрашенным, а покрытие уже начало застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и только затем приступить к докрашиванию. Такой подход позволит добиться равномерного покрытия без пятен.

Нанесение валиком. При нанесении краски валиком необходимо использовать инструменты из полиэстера.

Для окрашивания гладких поверхностей рекомендуется валик с коротким ворсом (8-10 мм), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (15-20 мм), который обеспечит равномерную покраску.

При использовании валика и кюветы необходимо наносить краску

способом раскатывания.

Чтобы избежать перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется соблюдать правило «сырого края»: стык между нанесенной полосой и последующим участком должен быть влажным.

Распыление. Обычное распыление: разбавить не более 10% от объема краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 4 недели, в нормальных условиях сушки, после этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за окрашенной поверхностью следует проводить аккуратно.

Окрашенную поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (pH 6 - 8). Сильнозагрязненные поверхности можно чистить слабыми щелочными моющими средствами (pH 8 - 10). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении. Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей.